

ةيتوصل لة قاطب لاءاطخأ فاشكتسأ اهيلع فرعتلأ متي مل يتلأ اهالصلأو

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [دعم البرامج والأجهزة](#)
- [DSPs للبطاقة الصوتية](#)
- [التحقق من الصحة](#)
- [بطاقة الصوت](#)
- [منافذ الصوت](#)
- [DSP](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يناقش هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء السيناريو الذي لا يتم فيه التعرف على بطاقات الصوت بواسطة الموجه وإصلاحها. تتم مناقشة استخدام البطاقة الصوتية على الأنظمة الأساسية المختلفة بالتفصيل في هذا المستند.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا تقتصر المعلومات الواردة في هذا المستند على أي إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

المشكلة

لا يتم التعرف على البطاقة الصوتية أو أن البطاقة الصوتية لا تعمل على الأنظمة الأساسية Cisco 2600/2800/3600/3700/3800.

الحل

يتم شرح حل هذه المشكلة بالتفصيل في هذا المستند.

دعم البرامج والأجهزة

يوفر هذا القسم معلومات للتأكد من إعداد بطاقة الصوت وتكوينها بشكل صحيح.

1. تأكد من استخدام إصدار برنامج Cisco IOS ® ومجموعة الميزات المناسبة لدعم البطاقة الصوتية: للعثور على إصدار Cisco IOS المناسب ومجموعة الميزات المناسبة لدعم البطاقة الصوتية المستخدمة، ارجع إلى [مرشد البرامج \(العملاء المسجلون فقط\)](#) عند القيام بذلك، تأكد من وجود ذاكرة RAM وذاكرة Flash كافية لدعم الصورة.
2. بالنسبة للأنظمة الأساسية Cisco 2600/2800/3600/3700/3800، تأكد من استخدام وحدات الشبكة المناسبة لبطاقة الصوت: يدعم [NM-2V](#) بطاقات واجهة الصوت (VIC). يدعم [NM-HDV](#) جميع بطاقات واجهة WAN الصوتية (VWIC). لا يحتوي [NM-HDA](#) على بطاقات VIC أو VWIC. يدعم [NM-HD](#) بطاقات VIC2 وبعض بطاقات VWIC. يدعم [NM-HDV2](#) بطاقات VIC2 وبعض بطاقات VWICs. ملاحظة: لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [مصنوفة توافق الأجهزة الصوتية](#). ملاحظة: لا يدعم NM-HDV أي نوع من نقاط VIC التناظرية مثل FXS أو FXO أو E&M. لا يتعرف إصدار Cisco IOS على أي VICs تناظرية تم إدخالها في NM-HDV. ملاحظة: عند استخدام وحدة واجهة غير متزامنة (AIM-VOICE-30) أو (AIM-ATM-VOICE-30)، يتم تعيين معالجات الإشارة الرقمية (DSPs) على اتصال T1 أو E1 موجود في وحدة شبكة أو فتحة WIC من السلسلة Cisco 2600 Series بدون DSPs محلية. لمزيد من المعلومات حول AIM-VOICE-30 أو AIM-ATM-VOICE-30، ارجع إلى [AIM-ATM](#) و [AIM-VOICE-30](#) و [AIM-ATM-VOICE-30](#) لسلسلة Cisco 2600 و Cisco 3660. ملاحظة: لا يلزم وجود وحدة نمطية للشبكة لأنظمة Cisco 17xx الأساسية.
3. بالنسبة للأنظمة الأساسية Cisco 7200، تأكد من إكمال التحديد T1 أو E1 باستخدام أمر تكوين نوع البطاقة. لمزيد من المعلومات حول تحديد T1 أو E1، ارجع إلى [هذا القسم من إرشادات التوافق في التشغيل PBX لموجهات السلسلة 7x00](#).
4. يتطلب الجيل الثاني من (Cisco (VWIC2-xMFT-T1/E1 أيضا تكوين نوع بطاقة، حيث يمكنك تحديد T1 أو E1 كنوع البطاقة. قم بإصدار الموجه (config) # نوع البطاقة {slot no} <e1 | t1> أمر لتعيين نوع البطاقة أو تغييره. ملاحظة: عند استخدام هذا الأمر لأول مرة، يدخل التكوين حيز التنفيذ على الفور. ملاحظة: لا يسري مفعول أي تغيير لاحق في نوع البطاقة ما لم تدخل الأمر reload أو تعيد تمهيد الموجه.
5. يمكنك إصدار الأوامر [show version](#) و [show diag](#) للتحقق من التعرف على بطاقة الصوت بواسطة الموجه. تظهر منافذ الصوت التناظرية في التكوين بمجرد التعرف على البطاقة الصوتية. تظهر المنافذ الرقمية بعد تكوين إضافي تحت وحدة التحكم. أنت تستطيع أصدرت [العرض شوط وأبدت صوت ميناء خلاصة](#) أمر in order to فحصت الصوت ميناء. إذا كنت تريد رؤية تفاصيل لمنفذ الصوت، فعليك إصدار الأمر [show voice port](#).
6. إذا فشل الموجه في رؤية بطاقة الصوت في الخطوة السابقة، فقم بتشغيل الموجه وإعادة بيع البطاقة الصوتية ووحدة الشبكة النمطية.

DSPs للبطاقة الصوتية

تأكد من وجود DSP كافية لدعم البطاقة الصوتية:

- يمكن أن يدعم NM-1V بطاقة VIC واحدة¹
- يمكن أن يدعم NM-2V بطاقتين VIC²
- يعتمد دعم NM-HDV على عدد الوحدات النمطية 12-PVDM (Packet Voice DSP Module) المثبتة على اللوحة: يحتوي كل PVDM على ثلاثة DSPs فردية طراز c549. بإمكان كل خادم طراز DSP C549 دعم أربع مكالمات متوسطة التعقيد أو مكالمتين من خلال التعقيد الفائق. لمزيد من المعلومات حول DSPs، ارجع إلى [الأجهزة الصوتية: C542 و C549 DSPs](#).

¹ عند استخدام VIC-2BRI-S/T-TE مع NM-1V، يمكنك إجراء مكالمتين فقط. الثاني BRI ميناء الإيقاف عمل.

² عند استخدام VIC-2BRI-S/T-TE مع NM-2V، يمكنك إجراء أربع مكالمات. إن هناك آخر VIC في الثاني فتحة، الثاني BRI ميناء على ال VIC-2BRI-S/T-TE عطلت.

في حالة وجود مشاكل في DSP، لا تعمل البطاقة الصوتية كما ترغب، وفي بعض الحالات، لا يمكن التعرف عليها.

التحقق من الصحة

بطاقة الصوت

show version أمر

لعرض إخراج بطاقة الصوت على الأنظمة الأساسية Cisco 1700/2600/2800/3600/3700/3800، قم بتنفيذ الأمر **show version** لمعرفة ما إذا تم التعرف على منافذ الصوت.

```
Chassis type: ENTERPRISE 3660
(FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s 1
  (Serial network interface(s 48
  (Serial(sync/async) network interface(s 2
    (Channelized T1/PRI port(s 2
      (Compression AIM(s 1
        (Voice FXS interface(s 2
          .DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled
            .125K bytes of non-volatile configuration memory
              (32768K bytes of processor board System flash (Read/Write
```

show diag أمر

يمكنك إصدار الأمر **show diag** لمعرفة ما إذا كان قد تم التعرف على الجهاز أم لا. تظهر بطاقات الصوت على هيئة بطاقات تابعة.

```
:Slot 2
High Density Voice Port adapter
  Port adapter is analyzed
  Port adapter insertion time unknown
:EEPROM contents at hardware discovery
  Hardware Revision          : 1.1
Top Assy. Part Number       : 800-03567-01
  Board Revision             : F1
  Deviation Number           : 0-0
  Fab Version                 : 02
PCB Serial Number           : JAB05070QW1
  RMA Test History           : 00
RMA Number                   : 0-0-0-0
  RMA History                 : 00
```

```
EEPROM format version 4
:(EEPROM contents (hex
0x00: 04 FF 40 00 CC 41 01 01 C0 46 03 20 00 0D EF 01
0x10: 42 46 31 80 00 00 00 02 02 C1 8B 4A 41 42 30
0x20: 35 30 37 30 51 57 31 03 00 81 00 00 00 00 04 00
0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

:WIC Slot 0

```
T1 (2 Port) Multi-Flex Trunk (Drop&Insert) WAN Daughter Card
Hardware revision 1.0 Board revision B0
Serial number 17759352 Part number 800-04614-01
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
Connector type PCI
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
0x20: 01 24 01 00 01 0E FC 78 50 12 06 01 00 00 00 00
0x30: 58 00 00 00 99 12 30 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
HDV firmware: Compiled Wed 16-Jan-02 20:43 by pkonda
HDV memory size 524280 heap free 143441
```

:Slot 3

```
PORT Voice PM for MARs Port adapter 4
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time unknown
:EEPROM contents at hardware discovery
Hardware revision 1.1 Board revision B0
Serial number 8400872 Part number 800-02491
=FRU Part Number: NM-2V
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
0x20: 01 65 01 01 00 80 2F E8 50 09 BB 02 00 00 00 00
0x30: 58 00 00 00 98 06 29 17 FF FF FF FF FF FF FF FF
```

:WIC Slot 0

```
(FXS Voice daughter card (2 port)
Hardware revision 1.1 Board revision B0
Serial number 22818604 Part number 800-02493
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
Connector type Wan Module
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
0x20: 01 0E 01 01 01 5C 2F 2C 50 09 BD 02 00 00 00 00
0x30: 58 00 00 00 00 10 26 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
```

يمكن ملاحظة بطاقة AIM في هذا الإخراج عند إصدار الأمر **show diag**:

:WIC Slot 1

```
E1 Drop&Insert (2 port) WAN daughter card
Hardware revision 1.0 Board revision B0
Serial number 24234788 Part number 800-04615-02
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
Connector type PCI
EEPROM format version 1
:(EEPROM contents (hex
```

```
0x20: 01 25 01 00 01 71 CB 24 50 12 07 02 00 00 00 00
0x30: 58 00 00 00 00 12 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
      ATM AIM
      (ATM AIM module with SAR only (no DSPs
      Hardware Revision :1.0
      Top Assy. Part Number :800-03700-01
      Board Revision :A0
      Deviation Number :0-0
      Fab Version :02
      PCB Serial Number :JAB9801ABCD
      RMA Test History :00
      RMA Number :0-0-0-0
      RMA History :00
      EEPROM format version 4
      :(EEPROM contents (hex
0x00:04 FF 40 01 B0 41 01 00 C0 46 03 20 00 0E 74 01
0x10:42 41 30 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 4A 41 42 39
0x20:38 30 31 41 42 43 44 03 00 81 00 00 00 00 04 00
0x30:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x40:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x50:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

[منافذ الصوت](#)

[show run](#)

لعرض إخراج بطاقة الصوت على الأنظمة الأساسية 3800/3700/3600/2800/2600/1700، قم بإصدار الأمر **show run** لمعرفة ما إذا كانت منافذ الصوت تظهر في التكوين.

```
controller T1 2/0
    framing esf
    clock source internal
    linecode b8zs
    pri-group timeslots 1-24
    !
controller T1 2/1
    framing esf
    linecode b8zs
    pri-group timeslots 1-24
    !
voice-port 2/0:23
    !
voice-port 2/1:23
    !
voice-port 3/0/0
    !
voice-port 3/0/1
    !
```

[show voice port summary](#)

قم بإصدار الأمر **show voice port summary** للاطلاع على المنافذ الصوتية المتاحة على الموجه.

PORT	IN CH	OUT SIG-TYPE	ADMIN	OPER	STATUS	STATUS	EC
isdn-voice	up	down	none	none	y	01	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	02	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	03	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	04	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	05	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	06	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	07	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	08	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	09	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	10	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	11	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	12	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	13	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	14	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	15	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	16	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	17	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	18	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	19	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	20	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	21	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	22	2/0:23
isdn-voice	up	down	none	none	y	23	2/0:23
fxs-ls	up	dorm	on-hook	idle	y	--	3/0/0
fxs-ls	up	dorm	on-hook	idle	y	--	3/0/1

DSP

إذا كنت ترغب في رؤية إخراج بطاقة الصوت على الأنظمة الأساسية Cisco 1700/2600/2800/3600/3700/3800، فعليك إصدار الأمر `#show voice dsp test dsp <slot>`.

ملاحظة: هذا أمر داخلي غير مدعوم. يتم استخدام هذا الأمر على مسؤوليتك الخاصة.

معلومات ذات صلة

- [دعم تقنية الصوت](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP](#)
- [استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا