Cisco 8000 라우터의 Err-Disable 상태에서 포트 확인

목차

<u>소개</u>

<u>사전 요구 사항</u>

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco IOS® XR 7.3.15 이상을 사용하는 Cisco 8000 라우터의 err-disable 상태에서 인터페이스를 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소


- 이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.
 - Cisco 8000 라우터
 - Cisco IOS® XR 릴리스 7.3.15 7.8.1

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


문제

CRC(Cyclic Redundancy Check)와 같이 물리적 링크 오류로 인해 인터페이스가 "err-disable" 상태로 전환되면 물리적 레이어 오류가 지워진 후에도 복구할 수 없습니다.

이 동작은 Cisco 버그 ID CSCwb76264 및 Cisco 버그 ID CSCwc32333에 의해 도입된 NPU(Network Processing Unit) 성능 향상

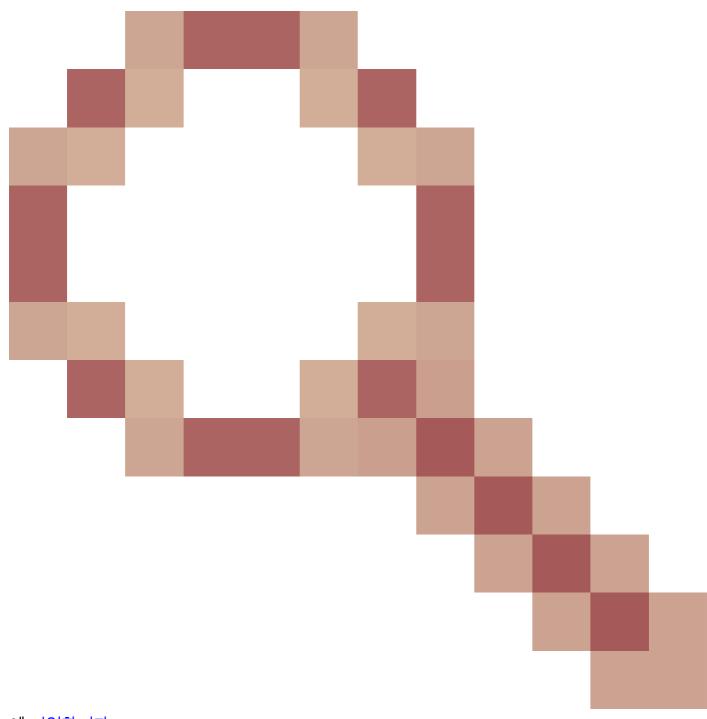

에 <u>기인합니다</u>

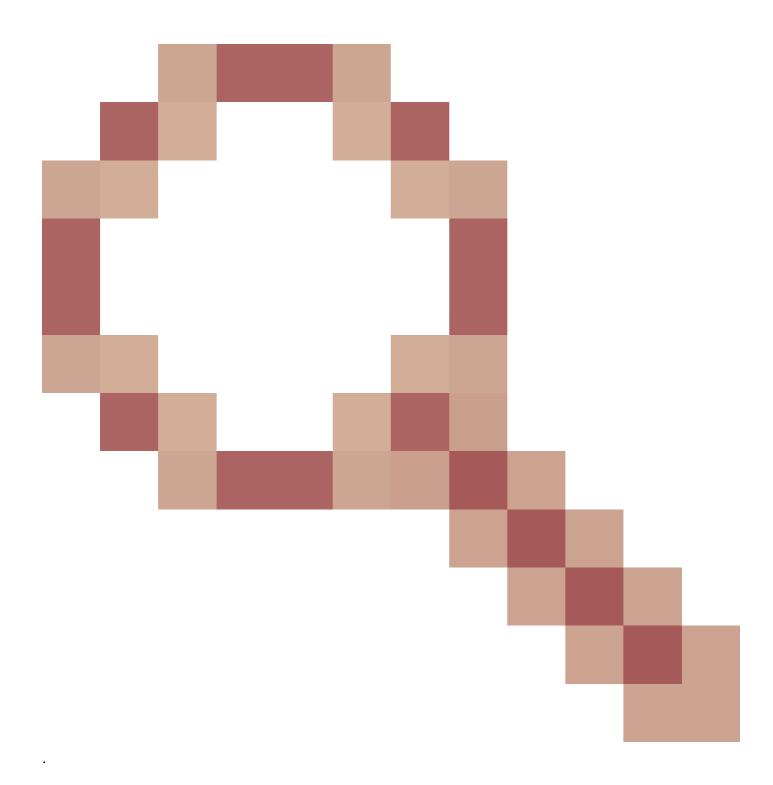

Cisco 8000 라우터에서 이 문제의 예는 다음과 같습니다.

RP/0/RP0/CPU0:8000#show interface des loc 0/4/cpu0 Interface Status Protocol Description

이에 대한 syslog 메시지는 다음과 같습니다.

 $LC/0/4/CPU0:2022\ Dec\ 7\ 08:38:50.059\ UTC:\ npu_drvr[130]:\ \%FABRIC-NPU_DRVR-3-PLUGGABLE_MODULE_ERROR: [6879]:\ NPU$ ASIC (2) Port (35) Interface TenGigE0_4_0_35_0 is disabled due to bad link. Please replace optics/cables and shut/unshut the port. $LC/0/4/CPU0:2022\ Dec\ 7\ 08:38:50.059\ UTC:\ npu_drvr[130]:\ \%PKT_INFRA-ERRDIS-6-ERROR_DISABLE:\ TenGigE0/4/0/35/0:\ Error\ disabling\ due\ to\ reason:\ bad-link-error\ LC/0/4/CPU0:2022\ Dec\ 7\ 08:38:50.060\ UTC:\ ifmgr[261]:\ \%PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN:\ Interface\ TenGigE0/4/0/35/0,\ changed\ state\ to\ Error\ Disabled$

솔루션

이러한 상황에서 err-disable 상태에서 인터페이스를 복구하기 위한 단계는 다음과 같습니다.

- 파이버, 옵틱, 레이어 1 전송 등 오류의 원인을 수정합니다.
- 명령을 실행하여 NPU 카운터를 지웁니다. clear controller npu stats asic-counters instance all location 0/x/CPU0.
- shutdown and commit 명령을 실행하여 인터페이스를 **수동으로** 바운스한 다음 **no shutdown** and **commit** 명령을 **실행합니 다**.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.