Solução de problemas do diretório corporativo "Host não encontrado"

Contents

Introdução Informações de Apoio Informações importantes Cenário de trabalho A URL do serviço telefônico está definida como Aplicativo:Cisco/CorporateDirectory e o telefone usa HTTP Troubleshooting Outros cenários em que ocorre o problema "Host não encontrado"

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de "Host não encontrado" no recurso Corporate Diretory dos telefones IP.

Informações de Apoio

Informações importantes relevantes para este documento são:

- O diretório corporativo é um serviço de telefone IP padrão fornecido pela Cisco que é instalado automaticamente com o Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
- As informações sobre a assinatura do telefone para os vários serviços de telefone são armazenadas no banco de dados nas tabelas telecasterservice, telecasterserviceparameter, telecastersubscribedparameter e telecastersubscribedservice.
- No telefone, quando você seleciona a opção Diretório corporativo, o telefone envia uma solicitação HTTP ou HTTPS para um dos servidores CUCM e é retornado como um objeto XML como uma resposta HTTP(S). Se HTTPS, isso também depende do telefone que se conecta ao serviço TVS para verificar o certificado para HTTPS. Em telefones que suportam midlets, isso pode ser implementado no midlet do telefone e afetado pela configuração <u>Provisionamento de serviços</u>.

Informações importantes

- Esclareça se o problema ocorre quando você acessa Diretórios ou Diretório corporativo.
- Como está definido o campo URL do serviço no serviço de diretório corporativo?
 - Se o URL estiver definido como Application:Cisco/CorporateDirectory, com base na versão do firmware do telefone, o telefone fará uma solicitação HTTP ou HTTPS.
 - Os telefones que usam o firmware versão 9.3.3 e posterior por padrão fazem uma solicitação HTTPS.
- Quando a URL do serviço está definida como Application:Cisco/CorporateDirectory, o telefone envia a solicitação HTTP(S) ao servidor que está primeiro em seu grupo CallManager (CM).
- Identifique a topologia de rede entre o telefone e o servidor para o qual a solicitação HTTP(S) é enviada.
- Preste atenção a firewalls, otimizadores de WAN, etc., no caminho que pode derrubar/dificultar o tráfego HTTP(S).
- Se o HTTPS estiver em uso, assegure a conectividade entre o telefone e o servidor TVS e que o TVS

esteja funcionando.

Cenário de trabalho

Neste cenário, a URL do serviço telefônico é definida como Application:Cisco/CorporateDirectory e o telefone usa HTTPS.

Este exemplo mostra o arquivo de configuração do telefone com a URL correta.

```
<phoneService type="1" category="0">
<name>Corporate Directory</name>
<url>Application:Cisco/CorporateDirectory</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
```

Nos registros do console do telefone, você pode verificar essas etapas.

1. O telefone usa o URL HTTPS.

```
7949 NOT 11:04:14.765155 CVM-appLaunchRequest: [thread=AWT-EventQueue-0]
[class=cip.app.G4ApplicationManager] Creating application module -
Corporate Directory
7950 ERR 11:04:14.825312 CVM-XsiAppData::getCdUrl:
[thread=appmgr MQThread]
[class=xxx.xxx.xx] Using HTTPS URL
```

 O certificado Web Tomcat apresentado ao telefone a partir do servidor de diretórios não está disponível no telefone. Assim, o telefone tenta autenticar o certificado através do Trust Verification Service (TVS).

```
7989 ERR 11:04:15.038637 SECD: -HTTPS cert not in CTL, <10.106.111.100:8443>
7990 NOT 11:04:15.038714 SECD: -TVS service available, can attempt via TVS
```

3. O telefone procura primeiro no cache TVS e, se não for encontrado, entra em contato com o servidor TVS.

7995 NOT 11:04:15.039286 SECD: -TVS Certificate Authentication request 7996 NOT 11:04:15.039394 SECD: -No matching entry found at cache

4. Como a conexão com a TVS também é segura, uma autenticação de certificado é concluída e esta mensagem é impressa se for bem-sucedida.

8096 NOT 11:04:15.173585 SECD: -Successfully obtained a TLS connection to the TVS server

5. O telefone agora envia uma solicitação para autenticar o certificado.

8159 NOT 11:04:15.219065 SECD: -Successfully sent the certificate Authentication request to TVS server, bytes written : 962 8160 NOT 11:04:15.219141 SECD: -Done sending Certificate Validation request 8161 NOT 11:04:15.219218 SECD: -Authenticate Certificate : request sent to TVS server - waiting for response

6. A resposta "0" da TVS significa que a autenticação foi bem-sucedida.

8172 NOT 11:04:15.220060 SECD: -Authentication Response received, status : 0

7. Essa mensagem é exibida e, em seguida, você vê a resposta.

```
8185 NOT 11:04:15.221043 SECD: -Authenticated the HTTPS conn via TVS
8198 NOT 11:04:15.296173 CVM-[truncated] Received
        HTTP/1.1 200 OK^M
       X-Frame-Options: SAMEORIGIN^M
        Set-Cookie: JSESSIONID=660646D3655BB00734D3895606BCE76F;
 Path=/ccmcip/; Secure; HttpOnly^M
        Content-Type: text/xml;charset=utf-8^M
        Content-Length: 966^M
        Date: Tue, 30 Sep 2014 11:04:15 GMT^M
        Server: ^M
        ^М
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><CiscoIPPhoneInput>
<Title>Directory Search</Title><Prompt>Enter search criteria</Prompt><SoftKeyItem>
<Name>Search</Name><Position>1</Position><URL>SoftKey:Submit</URL></SoftKeyItem>
<SoftKeyItem><Name>&lt;&lt;</Name><Position>2</Position><URL>SoftKey:&lt;&lt;</URL>
</SoftKeyItem><SoftKeyItem><Name>Cancel</Name><Position>3</Position>
<URL>SoftKey:Cancel</URL></SoftKeyItem>
<URL>https://10.106.111.100:8443/ccmcip/xmldirectorylist.jsp</URL>
<InputItem><DisplayName>First Name</DisplayName>
<QueryStringParam>f</QueryStringParam><InputFlags>A</InputFlags>
<DefaultValue></DefaultValue></InputItem><InputItem>
<DisplayName>Last Name</DisplayName><QueryStringParam>1</QueryStringParam>
<InputFlags>A</InputFlags><DefaultValue></DefaultValue></InputItem><InputItem>
<DisplayName>
```

O processo de autenticação de certificado é semelhante ao discutido em <u>Phone Contacts Trust</u> <u>Verification Service for Unknown Certificate</u>.

A partir das capturas de pacotes (PCAPs) coletadas na extremidade do telefone, você pode verificar a comunicação TVS com o uso desse filtro - tcp.port==2445.

Nos registros de TVS simultâneos:

- 1. Revise os rastreamentos em relação ao handshake do Transport Layer Security (TLS).
- 2. Em seguida, revise o despejo hexadecimal de entrada.

```
04:04:15.270 | debug ipAddrStr (Phone) 10.106.111.121
04:04:15.270 | <--debug
04:04:15.270 | -->debug
04:04:15.270 | debug 2:UNKNOWN:Incoming Phone Msg:
.
.
04:04:15.270 | debug
HEX_DUMP: Len = 960:
04:04:15.270 | <--debug
```

<< o/p omitted >>				
04:04:15.271	debug	MsgType	: 1	VS_MSG_CERT_VERIFICATION_REQ

3. A TVS recupera os detalhes do emissor.

```
04:04:15.272 | -->CDefaultCertificateReader::GetIssuerName
04:04:15.272 | CDefaultCertificateReader::GetIssuerName got issuer name
04:04:15.272 | <--CDefaultCertificateReader::GetIssuerName
04:04:15.272 | -->debug
04:04:15.272 | debug tvsGetIssuerNameFromX509 - issuerName :
CN=cucm10;OU=TAC;O=Cisco;L=Blore;ST=KN;C=IN and Length: 43
04:04:15.272 | <--debug</pre>
```

4. A TVS verifica o certificado.

```
04:04:15.272 | debug tvsGetSerialNumberFromX509 - serialNumber :
6F969D5B784D0448980F7557A90A6344 and Length: 16
04:04:15.272 | debug CertificateDBCache::getCertificateInformation -
Looking up the certificate cache using Unique MAP ID :
6F969D5B784D0448980F7557A90A6344CN=cucm10;OU=TAC;O=Cisco;L=Blore;ST=KN;C=IN
04:04:15.272 | debug CertificateDBCache::getCertificateInformation -
Certificate compare return =0
04:04:15.272 | debug CertificateDBCache::getCertificateInformation -
Certificate found and equal
```

5. A TVS envia a resposta para o telefone.

04:04:15.272	debug 2	:UNKNOWN:Send	<pre>ding CERT_VERIF_RES msg</pre>
04:04:15.272	debug	MsgType	: TVS_MSG_CERT_VERIFICATION_RES

A URL do serviço telefônico está definida como Aplicativo:Cisco/CorporateDirectory e o telefone usa HTTP

Observação: em vez do uso de uma versão anterior de firmware de telefone, o serviço e a URL de serviço segura foram codificados para a URL HTTP. No entanto, a mesma sequência de eventos é vista no firmware do telefone, que usa o HTTP por padrão.

O arquivo de configuração do telefone tem o URL correto.

```
<phoneService type="1" category="0">
<name>Corporate Directory</name>
<url>Application:Cisco/CorporateDirectory</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
```

Nos registros do console do telefone, você pode verificar essas etapas.

```
7250 NOT 11:44:49.981390 CVM-appLaunchRequest: [thread=AWT-EventQueue-0]
[class=cip.app.G4ApplicationManager] Creating application module
Corporate Directory/-838075552
7254 NOT 11:44:50.061552 CVM-_HTTPMakeRequest1: Processing Non-HTTPS URL
7256 NOT 11:44:50.061812 CVM-_HTTPMakeRequest1() theHostname: 10.106.111.100:8080
7265 NOT 11:44:50.233788 CVM-[truncated] Received
        HTTP/1.1 200 OK^M
       X-Frame-Options: SAMEORIGIN^M
        Set-Cookie: JSESSIONID=85078CC96EE59CA822CD607DDAB28C91;
Path=/ccmcip/; HttpOnly^M
       Content-Type: text/xml;charset=utf-8^M
        Content-Length: 965^M
        Date: Tue, 30 Sep 2014 11:44:50 GMT^M
        Server: ^M
        ^М
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><CiscoIPPhoneInput>
<Title>Directory Search</Title><Prompt>Enter search criteria</Prompt><SoftKeyItem>
<Name>Search</Name><Position>1</Position><URL>SoftKey:Submit</URL></SoftKeyItem>
<SoftKeyItem><Name>&lt;&lt;</Name><Position>2</Position><URL>SoftKey:&lt;&lt;</URL>
</SoftKeyItem><SoftKeyItem><Name>Cancel</Name><Position>3</Position>
<URL>SoftKey:Cancel</URL></SoftKeyItem>
<URL>http://10.106.111.100:8080/ccmcip/xmldirectorylist.jsp</URL><InputItem>
<DisplayName>First Name</DisplayName><QueryStringParam>f</QueryStringParam>
<InputFlags>A</InputFlags><DefaultValue></DefaultValue></InputItem><InputItem>
<DisplayName>Last Name</DisplayName><QueryStringParam>1</QueryStringParam>
<InputFlags>A</InputFlags><DefaultValue></DefaultValue></InputItem><InputItem>
<DisplayName>Number</D
```

Nas capturas de pacotes, você verá uma solicitação HTTP GET e uma RESPOSTA bem-sucedida. Este é o PCAP do CUCM:

 Time
 Searce
 Destination
 Protocol
 Largeh
 Mod

 87 2015-01-23 09:04:10.358018000
 64.103.236.206
 10.106.111.99
 HTTP
 472 GET /ccmcip/xmldirectoryinput.jsp?name=SEP0021CCB99172 HTTP/1.1

Troubleshooting

Antes de solucionar o problema, reúna os detalhes listados anteriormente:

Logs a serem coletados, se necessário

- Capturas de pacotes simultâneas do telefone IP e do servidor CUCM (o servidor que está primeiro em seu grupo CM para onde a solicitação HTTP(S) seria enviada).
- Registros do console do telefone IP.
- Registros do Cisco TVS (detalhado).

Quando você define os logs de TVS como detalhado, o serviço precisa ser reiniciado para que as alterações no nível de rastreamento ocorram. Consulte o bug da Cisco ID <u>CSCuq2327</u> para obter informações sobre como notificar que é necessário reiniciar o serviço quando os níveis de log são alterados.

Conclua estas etapas para isolar o problema:

Etapa 1.

Crie um serviço de teste com estes detalhes:

```
Service Name : <Any Name>
   Service URL : http://<CUCM_IP_Address>:8080/ccmcip/xmldirectoryinput.jsp
   Secure-Service URL : http://<CUCM_IP_Address>:8080/ccmcip/xmldirectoryinput.jsp
   Service Category : XML Service
   Service Type : Directories
   Enable : CHECK
   Enterprise Subscription : D0 NOT CHECK
```

Agora, assine este serviço para um dos telefones afetados:

- a. Vá para a página de configuração do dispositivo.
- b. Selecione Subscribe/Unsubscribe Services em Related Links.
- c. Assine o serviço de teste que você criou.
- d. Salve, aplique a configuração e reinicie o telefone.
 - i. O que você fez, independentemente da versão FW do telefone, que determina se deve usar o URL HTTP ou HTTPS, é forçá-lo a usar o URL HTTP.
 - ii. Acesse o serviço de diretório corporativo no telefone.
 - iii. Se isso não funcionar, colete os registros mencionados anteriormente e compare-os com o cenário de trabalho mencionado na seção Cenário de trabalho e identifique onde o desvio está.
 - iv. Se funcionar, você pelo menos confirmou que da perspectiva do serviço de telefone IP CUCM não há problemas.
 - v. Nesse estágio, o problema é mais provável com os telefones que usam o URL HTTPS.
 - vi. Agora, escolha um telefone que não funcione e vá para a próxima etapa.

Quando essa alteração funcionar, você precisará decidir se não há problema em deixar a configuração com a solicitação/resposta do diretório corporativo que funciona por HTTP em vez de HTTPS. A comunicação HTTPS não funciona devido a um dos motivos discutidos a seguir.

Etapa 2.

Colete os registros mencionados anteriormente, compare-os com o cenário de trabalho mencionado na seção Cenário de trabalho e identifique onde o desvio está.

Pode ser um destes problemas:

a. O telefone não consegue entrar em contato com o servidor TVS.

- i. No PCAPS, verifique a comunicação na porta 2445.
- ii. Certifique-se de que nenhum dos dispositivos de rede no caminho bloqueie essa porta.
- b. O telefone entra em contato com o servidor TVS, mas o handshake TLS falha.

Estas linhas podem ser impressas nos registros do console do telefone:

```
5007: NOT 10:25:10.060663 SECD: clpSetupSsl: Trying to connect to IPV4,
IP: 192.168.136.6, Port : 2445
5008: NOT 10:25:10.062376 SECD: clpSetupSsl: TCP connect() waiting,
<192.168.136.6> c:14 s:15 port: 2445
5009: NOT 10:25:10.063483 SECD: clpSetupSsl: TCP connected,
<192.168.136.6> c:14 s:15
5010: NOT 10:25:10.064376 SECD: clpSetupSsl: start SSL/TLS handshake,
<192.168.136.6> c:14 s:15
```

5011: ERR 10:25:10.068387 SECD: EROR:clpState: SSL3 alert read:fatal:handshake failure:<192.168.136.6> 5012: ERR 10:25:10.069449 SECD: EROR:clpState: SSL_connect:failed in SSLv3 read server hello A:<192.168.136.6> 5013: ERR 10:25:10.075656 SECD: EROR:clpSetupSsl: ** SSL handshake failed, <192.168.136.6> c:14 s:15 5014: ERR 10:25:10.076664 SECD: EROR:clpSetupSsl: SSL/TLS handshake failed, <192.168.136.6> c:14 s:15 5015: ERR 10:25:10.077808 SECD: EROR:clpSetupSsl: SSL/TLS setup failed, <192.168.136.6> c:14 s:15 5016: ERR 10:25:10.078771 SECD: EROR:clpSndStatus: SSL CLNT ERR, srvr<192.168.136.6>

Consulte o bug da Cisco ID <u>CSCua65618</u> para obter mais informações.

c. O telefone entra em contato com os servidores TVS, e o handshake TLS é bem-sucedido, mas a TVS não consegue verificar o assinante do certificado que o telefone solicitou para autenticar.

Os trechos de registros da TVS estão listados aqui:

O telefone entra em contato com a TVS.

05:54:47.779	debug 7:L	JNKNOWN:Got	а	new	ph	conn	10.10	6.11	1.12	21 0	on	10,	Total	Acc	=	6
•																
05:54:47.835	debug	Msglype				:	IVS_M	SG_C	ERI_	_VEF	ΥLΗ	ICA	I TON_RI	=Q		

A TVS obtém o nome do emissor.

05:54:47.836 |-->CDefaultCertificateReader::GetIssuerName 05:54:47.836 | CDefaultCertificateReader::GetIssuerName got issuer name 05:54:47.836 |<--CDefaultCertificateReader::GetIssuerName 05:54:47.836 |-->debug 05:54:47.836 | debug tvsGetIssuerNameFromX509 - issuerName : CN=cucmpub9;OU=TAC;0=Cisco;L=Bangalore;ST=KN;C=IN and Length: 49

Ele pesquisa o certificado, mas não o encontra.

```
05:54:47.836 | debug CertificateCTLCache::getCertificateInformation
- Looking up the certificate cache using Unique MAP ID :
62E09123B09A61D20E77BE5BF5A82CD4CN=cucmpub9;0U=TAC;0=Cisco;L=Bangalore;ST=KN;C=IN
05:54:47.836 | <--debug
05:54:47.836 | debug ERROR:CertificateCTLCache::getCertificateInformation
- Cannot find the certificate in the cache
05:54:47.836 | <--debug
05:54:47.836 | <--debug</pre>
```

d. O tráfego HTTPS é bloqueado/descartado em algum lugar da rede.

Obtenha PCAPs simultâneos do telefone e do servidor CUCM para verificar a comunicação.

Outros cenários em que ocorre o problema "Host não encontrado"

- 1. O servidor CUCM é definido pelo nome do host junto com problemas na resolução de nomes.
- 2. A lista de servidores TVS está vazia no telefone quando ele baixa o arquivo xmldefault.cnf.xml. (Na versão 8.6.2, o arquivo de configuração padrão não tem a entrada TVS nele devido ao bug da Cisco ID <u>CSCti64589</u>.)
- 3. O telefone não pode usar a entrada TVS no arquivo de configuração porque ele fez o download do arquivo xmldefault.cnf.xml. Consulte o bug da Cisco ID <u>CSCuq3297</u> Telefone para analisar informações de TVS do arquivo de configuração padrão.
- 4. O diretório corporativo não funciona após uma atualização do CUCM porque o firmware do telefone é atualizado para uma versão posterior, que eventualmente altera o comportamento do uso de HTTPS por padrão.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.