自动将添加到TMS的网真终端更改为防火墙后的 状态故障排除

目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> 使用的组件 问题 <u>故障排除</u> 解决方案

简介

本文档介绍如何隔离代表终端向网真管理服务器(TMS)发送数据包而导致问题的IP地址。当任何受 管设备添加到TMS时,其状态默认显示Reachable on LAN for some(在LAN上可达),但有时状 态可能会更改为Behind the Firewall(在防火墙之后)。当从设备接收的数据包的源IP地址与TMS从 设备的xstatus接收的系统IP地址不同时,通常会发生这种情况。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- •运行TC(网真编解码器)软件或MXP的思科网真终端
- TMS

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

由TMS管理的终端自动从Reachable on LAN状态变为Behind防火墙状态,导致TMS停止对设备的 管理。为了排除故障,您必须拥有受管设备和TMS之间的网络中允许的HTTP通信。

故障排除

要验证从TMS捕获的数据包,需要:

- 1. 通过远程桌面协议(RDP)连接到TMS服务器。
- 2. 确保TMS和终端启用了HTTP通信,并且禁用了HTTPS。
- 3. 安装/运行Wireshark并选择默认网络接口。
- 4. 请勿应用任何过滤器并启动捕获。
- 5. 导航到您面临问题的终端的连接选项卡,单击Save/Try按钮,如下图所示。

Summary	Settings	Call Status	Phone Book	Connection	Permissions	Logs		
Connecti	on Repla	ce System						
Current Connection Status: IP Address: MAC Address:				Wrong provisioning mode 10.106.85.231				
Hostname:								
Track System on Network by:				MAC Address				
System Connectivity:				Reachable on LAN				
Allow Bookings:				Yes]			
	Save/Try							

6.当终端回退到防火墙后面时,停止wireshark捕获。

注意:有时,问题可能比预期的时间更长。要在启动Wireshark捕获时重新创建,请确保保存 在多个文件中。

7. 转至Capture File选项,选中Use multiple files复选框。

Capture Files							
File: C:\Users\Administrator.DCTMS1\Desktop\wireshark							
✓ Use <u>multiple files</u> ✓ Use pcap-ng format							
✓ Next file every 250							

打开 Wireshark

• 应用过滤器,如xml.cdata ==IP_ADDRESS_OF_DEVICE

• 应用此过滤器后,您可能会看到响应将从实际设备IP地址更改为某些不同的IP地址。 如图所示,设备的实际IP地址为x.x.x.174;但后来,此IP更改为x.x.x.145

_											
	Filter:	xml.cdata==157.12	Expression	Clear Ap	ply Sav	e Filte	er HTTP XML				
N	о.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info				
Γ	50	01 45.112269	174	10.61.71.4	HTTP/X	▶ 1042	POST	'/tms/p	ublic/externa	l/management/systemmanagementservice.asm	
	53	02 45.759734	174	10.61.71.4	HTTP/X	104	POST	/tms/p	ublic/feedbac	<pre>c/postdocument.aspx HTTP/1.1</pre>	
1	543	10 45.938035	174	10.61.71.4	HTTP/X	Þ 446	POST	/tms/p	ublic/feedbac	<pre>c/postdocument.aspx HTTP/1.1</pre>	
T	80	25 50.725647	174	10.61.71.4	HTTP/X	▶ 1038	POST	/tms/p	ublic/externa	<pre>l/management/systemmanagementservice.asr</pre>	
	84	19 51.353143	174	10.61.71.4	HTTP/X	148	POST	/tms/p	ublic/feedbac	<pre>c/postdocument.aspx HTTP/1.1</pre>	
	92	05 52.664311	174	10.61.71.4	HTTP/X	> 914	POST	/tms/p	ublic/feedbac	<pre>c/postdocument.aspx HTTP/1.1</pre>	
ľ	121	54 75.116110	145	10.61.71.4	HTTP/X	▶ 1364	HTTP,	0/1.1 20	0 OK		
Γ	122	21 75.754949	145	10.61.71.4	HTTP/X	▶ 155	HTTP,	P/1.1 20	0 OK		
	123	34 76.496791	145	10.61.71.4	HTTP/X	1364	HTTP,	/1.1 20	0 OK		

由于此IP地址发生更改,TMS会验证xstatus中发送的设备IP地址与IP报头中的IP地址不同,因此它

解决方案

要解决此问题,您需要确保终端和TMS之间的网络中没有设备正在更改IP报头中的源IP地址,从而 导致IP报头中的源IP与终端的实际的IP不同。